



Werkplekinstructiekaart:	Blootstelling Spraytone Hoogglanslak - Spuitlak
Product:	Spraytone Hoogglanslak - Spuitlak

Locatie / afdeling	Verf
Proces	Aanbrengen van een hoogglanslaklaag
Werkplek	Onderhoudswerkplaats

Gevaren

Signaalwoord: Gevaar	EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken EUH210: Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar H222: Zeer licht ontvlambare aerosol H229: Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
-----------------------------	---



Persoonlijke bescherming



Type: Zie werkinstructie



Veiligheidsbril met zijkleppen

Volg de werkinstructie

Bronmaatregelen	Gebruik lokale bronafzuiging. Plaats dicht bij vrijkomend product.
Afscherming werknemer	-
Ruimteventilatie	Open ramen en deuren
Adembescherming	Herbruikbare halfgelaatmaskers - gas/damp filter (A2P3 of ABEK2P3)
Verdunning met water	100% product, 0% water
Algemeen	Houd de werkplek schoon. Meld storingen of gebreken aan apparatuur of machines bij je leidinggevende.

De werkinstructie is van toepassing op de onderstaande situatie Meld afwijkingen aan uw leidinggevende

Handeling	Toepassing bij hoge druk. Er ontstaat zichtbare mist of nevel.
Procestemperatuur	20 °C
Tijdsduur	15 minuten per dag (aaneengesloten of verdeeld over een werkdag)
Frequentie	1 dag per week
Afstand tot de taak	In de ademzone
Aantal werknemers	Eén werknemer
Uitdamping na handeling	Product kan vrijkomen (bijvoorbeeld door uitdampen, drogen of uitharden)
Ruimtevolume	> 1000 m ³

EHBO

Algemene informatie	Bij twijfel of aanhoudende symptomen een arts waarschuwen. Nooit proberen om iemand die buiten kennis is iets te laten innemen. Bij bewusteloosheid de patiënt in stabiele zijligging plaatsen en een arts waarschuwen. Symptomen kunnen zich pas na enige tijd openbaren, toezicht door een geneesheer is nodig gedurende minstens 48 uur na een ongeval.
----------------------------	--



Inademing	De patiënt in de buitenlucht brengen en warm houden. Inspanningen vermijden. Als de patiënt niet of onregelmatig ademt, kunstmatige ademhaling toepassen. Niets oraal toedienen.
Huidcontact	Verontreinigde kleding uittrekken. De huid grondig wassen met water en zeep of een voor het doel geschikt reinigingsmiddel gebruiken. GEEN oplosmiddelen of thinners gebruiken.
Oogcontact	Contactlenzen verwijderen. Gedurende tenminste 10 minuten grondig spoelen met zuiver stromend water, terwijl de ogen worden opgehouden. Een arts raadplegen.
Inslikken	Bij inslikken van het product onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten. Braken NIET opwekken. Veel water laten drinken.



Calamiteiten

Opruimvoorschriften	Reinigingsmethodes: gemorst materiaal indammen om verspreiding te voorkomen. Opnemen van het gemorste materiaal met een onbrandbaar absorptiemiddel zoals zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en in een geschikte verpakking opslaan tot het in overeenstemming met de lokale voorschriften kan worden afgevoerd. (zie rubriek 13). Overige informatie: gebruik, indien mogelijk, een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen oplosmiddelen.
Blusstoffen	Geschikte blusmiddelen: koolstofdioxide (CO₂), poeder, alcoholbestendig schuim, waternevel. Ongeschikte blusmiddelen: gebruik geen sterke waterstraal.